

Arbete påbörjas: 2023-12-18 10.00

ROAD LOGISTIK ÅKERI AB  
NYKROPPAGATAN 38/MALIK  
ISAEV/

123 32 FARSTA

Chassinr: YV2RT40C4FB740850



Referens:

OLA BJÖRN@N  
Tel: 08 - 745 33 35

Reg-nr	Märke-Modell	År	Mätst
YBU738	VO FH	15	915423

Arbetsorder: 5142360 Skapad: 23-12-15 Bokad till: 23-12-18

Nummer	Beskrivning	Antal	Apris	Belopp
--------	-------------	-------	-------	--------

### JOBB 1

#### Kundanmärkning

Utför en Quse på bilen åt Budi

#### Övrigt

Utförd Quse på bil.

Fyllde på motorolja, kylarvätska och spolarvätska då dessa var låga.

#### ANMÄRKNINGAR:

##### CHASSI:

Bromsrenovering behövs runt om, minst skivor och belägg på alla axlar och möjligen ok/klockor, det går stål mot stål.

Samtliga luftbälgar behöver bytas på bilen, de på axel 3 är de sämsta, alla bälgar rynkiga.

##### EL, LAMPOR & REFLEX:

Positionsljus vä bak lyser inte.

Bromsljus hö bak lyser inte.

Sidomarkering vä längst bak lyser inte.

Reflex på underkörningsskydd vä längst bak skadad.

Reflex på sidokörningshinder hö sida saknas.

##### MOTOR:

Styrervoole-läckage undertill på styrservopump.

Litet kylarläckage, kan ej ser vart exakt.

##### STÄNKSKÄRM/UNDERKÖRNINGSSKYDD:

Sidokörningshinder vä sida sitter löst.

Stänkskärm 2:a axeln vä sida skadad.

##### BATTERI:

Pluskablar ärgade till batteri.

##### DÄCK:

Arbete påbörjas: 2023-12-18 10.00

ROAD LOGISTIK ÅKERI AB  
NYKROPPAGATAN 38/MALIK  
ISAEV/



123 32 FARSTA



Referens:

Chassinr: YV2RT40C4FB740850

OLA BJÖRN@N Tel: 08 - 745 33 35	Reg-nr YBU738	Märke-Modell VO FH	År 15	Mätst 915423
------------------------------------	------------------	-----------------------	----------	-----------------

Nummer	Beskrivning	Antal	Apris	Belopp
--------	-------------	-------	-------	--------

Vä däck 3:e axeln under mönsterdjup, är slicks, rek att byta hö sida på samma axel samtidigt.  
Rek att byta däck 1:a axeln, börjar bli slitna.

LYFT:

Stödrullar på lyften glapp.

Dekal för manövrering samt viktbegränsning saknas vid knappar vä sida skåp.

BILEN VARNAR FÖR:

"Luftsystem ur funktion"

"Bromsar nedsatt funktion"

"Använd inte påbyggnadsutrustning" ???

"Höger bromsljus ur funktion"

"Vänster statistiskt kurvljus ur funktion"

Skrev ut alla felkoder som jag hittade i datorn, sitter ihop med A0-lappen.

601111327	TITAN MAXX 10W-40	10.0	78.13	781.30
600763015	RÖD GLYKOL	5.0	69.00	345.00
800299918	SPOLARVÄTSKA	5.0	37.38	186.90
	SUMMA MATERIEL 1313.20			
28	MILJÖAVGIFT MOTOROLJA	10.0	5.99	59.90
26	MILJÖAVGIFT GLYKOL	5.0	3.00	15.00
	<b>SUMMA JOBB 1 EXKL MOMS 1388.10</b>			
	<b>SUMMA JOBB 1 INKL MOMS 1735.13</b>			

SUMMA EXKL MOMS	1388.10
MOMS 25.00% PÅ 1388.10	347.03
ÖRESUTJÄMNING	0.13-
<b>SUMMA ATT BETALA (SEK)</b>	<b>1735.00</b>

EJ BINDANDE !\_\_!OSPEC. UPPDRAG !\_\_!PRISUNDERLAG SAKNAS  
PRISUPPGIFT P G A : !\_\_!KUNDEN AVSTÅR !\_\_!KUNDEN ÅTERKOMMER  
!\_\_!VERKSTADEN ÅTERKOMMER PER TELEFON

!\_\_!PRISUPPGIFT UNGEFÄRLIG